

Date d'édition	12/07/2021
N° Document	SUPAIR_2021_06_001
Nombre de pages	1/2



DEMANDE DE VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ

STATUT :

FAIBLE

MOYEN

CRITIQUE

DESTINATAIRES : Pilotes de la sellette WALIBI LITE

OBJET : Sellettes WALIBI LITE fabriquées avant 2019

Demande de vérification de l'extraction du parachute de secours sur les sellettes WALIBI LITE fabriquées avant 2019

DESCRIPTION DU PROBLÈME :

Une sellette Supair Walibi lite produite en 2017 a présenté une impossibilité d'extraction du parachute de secours sous portique.


La poche parachute était collée au pod du parachute de secours rendant l'extraction impossible. L'enduction du tissu s'était dégradée et rendait l'intérieur de la poche parachute collant.

Cette dégradation peut survenir quand le tissu du container du parachute de secours est soumis à des conditions extrêmes de températures et d'humidité (+60° C et un taux d'humidité de 95%).

PRODUITS CONCERNÉS :

Seules certaines sellettes WALIBI LITE tailles S et ML fabriquées avant 2019 sont concernées :

Vous trouverez la date de fabrication sur l'étiquette qui se situe dans la poche arrière de la sellette.

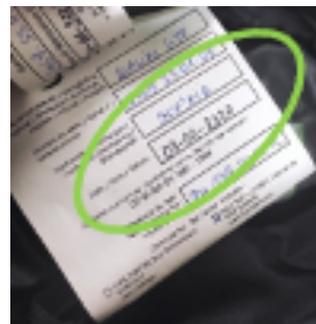

Suite page 2 ►

Date d'édition	12/07/2021
N° Document	SUPAIR_2021_06_001
Nombre de pages	2/2

PROCÉDURE À SUIVRE

VÉRIFIEZ sous portique que l'extraction du parachute de secours est possible et que l'intérieur de la poche parachute ne colle pas au parachute de secours



L'extraction est possible, et la poche parachute ne colle pas, aucun risque, bon vols !

L'extraction du parachute de secours est impossible ou l'intérieur de la poche parachute colle et gêne la bonne extraction du parachute de secours

Contactez SUPAIR : sav@supair.com

PERSONNES À MÊME DE RÉALISER LA VÉRIFICATION

UTILISATEUR

REVENDEUR

FABRICANT

DELAI : La vérification doit être faite immédiatement



CONSEIL DE STOCKAGE :

Pour rappel, il est recommandé de stocker votre matériel de parapente SUPAIR dans un lieu à l'abri des fortes températures (+ 60°C) et de l'humidité.