

Date d'édition	07/11/2019
N° de document	SUPAIR_2019_10_002_FR
Nombre de page	1/1



## INFO SÉCURITÉ

**OBJET : Sellette ACRO 4 : Défaut de couture**

STATUT :  FAIBLE  
 MOYEN  
 **CRITIQUE**

### Description du problème :

Nous avons constaté chez un de nos clients le manque d'une couture de sécurité sur une sellette ACRO4 produite en mars 2019. Une des sangles de bretelle n'a pas été cousue sur la ventrale, mais simplement pré-collée avant assemblage sur un automate.

Nous réalisons deux contrôles unitaires sur nos sellettes. Le premier en sortie de chaîne en production, le deuxième lors de la préparation avant expédition chez nos clients. Sur l'ACRO 4 un contrôle renforcé notamment de ce point d'assemblage, a été mis en place depuis septembre 2019.



**Produits concernés :** Sellettes ACRO 4 fabriquées avant septembre 2019

### Procédure à suivre :

#### Vérifier votre sellette :

Nous demandons aux pilotes d'ACRO4 de vérifier que leurs bretelles sont bien cousues sur la ventrale (et pas seulement collées).



Absence des 3 coutures automatiques verticales



**Ne pas Voler !**  
Contacter SUPAIR  
sav@supair.com



**OK**

Les 3 coutures automatiques verticales sont bien cousues

**Bons Vols!**